

Fahrzeugbewertung

Bewertungsnummer: 5B99200394



Frau
Oxana Stiller
Bitzegasse 3 A
78269 Volkertshausen

Hilzingen-Twielfeld, 28.08.2020

Fahrzeugbewertung

Nr.: 5B99200394

1. Auftrag

Wir erhielten von Frau Oxana Stiller den Auftrag, das unter 4. näher beschriebene Fahrzeug zu bewerten.

Zu ermitteln ist der Marktwert dieses Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit des H-Kennzeichens (§23 StVZO) war nicht im Umfang der Beauftragung.

Eine schriftliche Auftragserteilung liegt vor.

2. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.08.2020 durch den Sachverständigen Thomas Wühl in Abwesenheit des Fahrzeughalters in Hilzingen auf dem Betriebsgelände des Sachverständigenbüro Thomas Wühl. Desweiteren war Herr Stiller anwesend.

Dieser Fahrzeugbewertung sind zur Dokumentation Lichtbilder beigefügt.

3. Identitätsprüfung/Originalität

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

Über die gesamte Problematik der **Originalität** sind sich die Beteiligten (Sachverständiger/Fahrzeughalter) einig. Aufgrund der meist nicht lückenlos nachvollziehbaren Vergangenheit des Fahrzeuges kann auch keine einwandfreie Gewähr abgegeben werden, dass alle montierten Bauteile dem serienmäßigen Zustand entsprechen bzw. dass alle Bauteile eines Serienfahrzeuges vorhanden sind. Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, d.h. des Zustandes, der bei Auslieferung der Fahrzeuge durch den Hersteller gegeben war, sind daher die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich im Sinne von zugesicherten Eigenschaften, da der Originalzustand oft selbst vom Hersteller nicht mehr authentisch nachgewiesen werden kann. Eine Ausnahme gilt lediglich dann, wenn der Prüfer im Gutachten ausdrücklich – auf eigenen Kenntnissen und Forschungen basierende – verbindliche Angaben macht und diese auch als solche kennzeichnet. Ansonsten beruhen sämtliche Angaben bzgl. der Originalität des geprüften Fahrzeuges auf den Auskünften des Halters bzw. Eigentümers und sind daher für den Prüfer unverbindlich.

Sachverständigenbüro für das Kfz-Wesen

Kfz - Schäden und Bewertungen



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Fahrzeugdaten

Fahrzeughersteller	Daimler-Benz
Fahrzeugmarke	Mercedes-Benz
Fahrzeugtyp	230 CE
Aufbau	Coupé 2-türig
Fahrgestellnummer	WDB12324310002063
Erstzulassung	13.08.1980
Baujahr	1980
Motor	4 Zylinder (Reihe)
Hubraum	2276 ccm
Leistung	100 kW
Getriebe	Schaltgetriebe
Farbe	blau
Wegstreckenzähler	163.795 km (abgelesen)
Nächste HU	03/21
Reifenhersteller	Kingstar
Reifengröße vorne	195/70 R 14 91 T
Reifengröße hinten	195/70 R 14 91 T
Kennzeichen	KN-AW 855 H

Die Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen bzw. am Fahrzeug abgelesen.

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer entspricht der Fahrgestellnummer in den Fahrzeugpapieren.

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich im Motorraum auf der Stirnwand mittig.

4. Ausstattung

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

➤ **Innen**

- Leder
- Holzlenkrad
- Zeituhr
- Sonnenblende links und rechts
- Öldruckanzeige
- Wassertemperaturanzeige
- Tankanzeige
- Geschwindigkeitsanzeige bis 200 km/h
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- zeitgenössisches Radio Blaupunkt Essen
- Antenne manuell

➤ **Außen**

- Außenspiegel links und rechts
- Stahlfelgen
- Reserverad auf Stahl-Felge
- H4-Scheinwerfer
- Nebelschlussleuchte

➤ **Technik**

- Servolenkung
- Bremskraftverstärker
- Schaltgetriebe 4-Gang
- Scheibenbremse vorne und hinten

5. Zustandsbewertung

Es werden alle die Positionen beschrieben, zu denen es etwas Gesondertes zu sagen gilt.

➤ Karosserie

Das Fahrzeug hat eine 2-türige Coupé-Karosserie aus Stahlblech.

Die Karosserie ist nahezu glattflächig.

Das Öffnen und Schließen der Türen und Hauben funktioniert einwandfrei.

Die Spaltmaße der Türen und Hauben sind nahezu gleichmäßig.

Korrosion ist an der Karosserie nicht erkennbar.

➤ Rahmen / Unterboden

Der Rahmen ist augenscheinlich ohne Beschädigungen mit Gebrauchsspuren.

Korrosion ist am Rahmen nicht erkennbar.

Der Unterboden zeigt keinerlei Gebrauchsspuren und wirkt neuwertig.

Korrosion ist am Unterboden nicht erkennbar.

➤ Lack

Das Fahrzeug hat eine zeitgenössische Lackierung in der Farbe blau metallic.

Der Farbton entspricht nicht dem Farbton bei Erstausslieferung.

Das Fahrzeug wurde schon einmal komplett neu lackiert.

Die Lackierung ist glänzend.

Einschlüsse sind nicht erkennbar.

Schleifspuren sind nicht erkennbar.

Lackläufer sind nicht zu erkennen.

➤ **Fahrgastraum / Kofferraum**

Der Fahrgastraum ist sehr sauber und gepflegt ohne Beschädigungen.

Das Armaturenbrett hat keine Risse.

Der Verstellmechanismus der Sitze und Lehnen funktioniert einwandfrei.

Alle Bedienungselemente funktionieren einwandfrei.

Der gesamte Bereich ist sehr sauber und gepflegt.

Im Kofferraum befindet sich ein vollständiges Reserverad.

➤ **Motor**

Der Motor und der Motorraum wirken sauber und trocken.

Der Motor zeigt ein gutes Kaltstartverhalten und nach einer kurzen Warmlaufphase, einen ruhigen Motorlauf.

Ölausschwitzungen oder Ölverlust sind nicht erkennbar.

➤ **Getriebe**

Ölausschwitzungen oder Ölverlust sind nicht erkennbar.

➤ **Fahrwerk / Achsen / Lenkung**

Die Fahrwerksteile sind augenscheinlich voll funktionsfähig.

Die Fahrwerksteile wurden vollständig überholt, sämtliche Verschleißteile erneuert.

Die Vorder- und Hinterachse sind augenscheinlich ohne Mängel.

Das Differential der Hinterachse zeigt keinerlei Undichtigkeiten.

Das Fahrzeug hat eine Kugelumlauflenkung.

Die Lenkung funktioniert einwandfrei.

➤ **Bremsanlage / Räder / Reifen**

Das Fahrzeug hat Scheibenbremsen vorne und hinten.

Die Bremsanlage wurde komplett überholt, notwendige Teile erneuert.

Felgenart: Stahlfelgen

Die Felgen sind augenscheinlich ohne Beschädigungen und neuwertig.

Reifenhersteller: Kingstar

Reifengröße vorn: 195/70 R 14 91 T

Reifengröße hinten: 195/70 R 14 91 T

Reifenhersteller Reserverad: Respa

Reifengröße Reserverad: 195/70 R 14 91 T

Reifenprofil:

- vl.: 5,0 mm

- vr.: 5,0 mm

- hl.: 3,5 mm

- hr.: 3,5 mm

- Reserverad: 5,5 mm

Die Reifen sind augenscheinlich ohne Beschädigungen.

➤ **Glas / Dichtungen / Chrom**

Das Fahrzeug hat eine Colorverglasung.

Die Frontscheibe ist zusätzlich mit einem Blendstreifen ausgestattet.

Die Scheiben sind ohne Kratzer oder Steinschläge.

Die Dichtungen sind neuwertig.

Die Chromanbauteile sind neuwertig.

➤ **Elektrik**

Das Fahrzeug hat eine 12-Volt Anlage.

Eine Warnblinkanlage ist vorhanden.

Die Beleuchtungsanlage ist komplett funktionsfähig.

Die elektrischen Bedienelemente sind komplett funktionsfähig.

➤ **Probefahrt**

- Bei der Probefahrt fungierte der besichtigende Sachverständige als Fahrer.
- Beschleunigung i.O.
- Bremsverhalten i.O.
- Schaltvorgänge i.O.
- Wassertemperatur i.O.
- Geradeauslauf i.O.
- keine untypischen Motorgeräusche
- keine untypischen Getriebegeräusche
- keine untypische Rauchentwicklung aus der Abgasanlage
- Tachofunktion i.O.
- Zeituhr i.O.
- Heizung und Gebläse i.O.
- Scheibenwaschanlage i.O.

6. Sonstiges

Die Fahrzeugpapiere liegen lückenlos seit der Erstzulassung vor.

Frau Stiller ist laut Fahrzeugbrief und Zulassungsbescheinigungen Teil II die 4. eingetragene Halterin. Allerdings handelt es sich bei den ersten drei Einträgen um den Erstbesitzer, anschließend um dessen Ehefrau und danach wieder um den Erstbesitzer.

7. Bewertungsergebnis

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des vorher näher beschriebenen Fahrzeuges ist als Gesamtzustandsnote:

1-2 (eins bis zwei)

zu bezeichnen.

8. Wertschätzung

Unter Berücksichtigung aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren, des technischen und optischen Zustandes, der Ausstattung sowie der Marktlage, des Beliebtheitsgrades und des automobilhistorischen Stellenwertes dieses Modells ergibt sich folgender Marktwert

19.000, - EURO
(neunzehntausend)

Der angegebene Wert beruht auf den eigenen Recherchen des Unterzeichners und unter Berücksichtigung der Marktanalyse aus dem Classic Data Value Report.

Diesem Bericht wurden zum Beweis des Fahrzeugzustandes Lichtbilder beigelegt.

Die Ausarbeitung der Fahrzeugbewertung erfolgte unter Zuhilfenahme der Classic Data Value Report Bewertungssoftware.

Der Sachverständige
Thomas Wühl

Anlage:

Fotoanlage

Abschließende Anmerkung

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Klassikerfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen regelmäßig die Marktverhältnisse, respektive den Fahrzeugwert alle 12 Monate überprüfen zu lassen. Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern.

Der in der vorliegenden Fahrzeugbewertung dokumentierte Wert bezieht sich ausschließlich auf den vorgefundenen Fahrzeugzustand und die Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag.

Sachverständigenbüro für das Kfz-Wesen

Kfz - Schäden und Bewertungen



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Foto-Nr. 1:



Foto-Nr. 2:



Sachverständigenbüro für das Kfz-Wesen

Kfz - Schäden und Bewertungen



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Foto-Nr. 3:



Foto-Nr. 4:



Sachverständigenbüro für das Kfz-Wesen

Kfz - Schäden und Bewertungen



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Foto-Nr. 5:



Foto-Nr. 6:



Sachverständigenbüro für das Kfz-Wesen

Kfz - Schäden und Bewertungen



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Foto-Nr. 7:



Foto-Nr. 8:



Sachverständigenbüro für das Kfz-Wesen

Kfz - Schäden und Bewertungen



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Foto-Nr. 9:



Foto-Nr. 10:



Foto-Nr. 11:



Foto-Nr. 12:



Sachverständigenbüro für das Kfz-Wesen

Kfz - Schäden und Bewertungen



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Foto-Nr. 13:



Foto-Nr. 14:



Foto-Nr. 15:



Foto-Nr. 16:



Foto-Nr. 17:



Foto-Nr. 18:



Foto-Nr. 19:



Foto-Nr. 20:



Foto-Nr. 21:



Foto-Nr. 22:



Foto-Nr. 23:



Foto-Nr. 24:



Foto-Nr. 25:



Foto-Nr. 26:

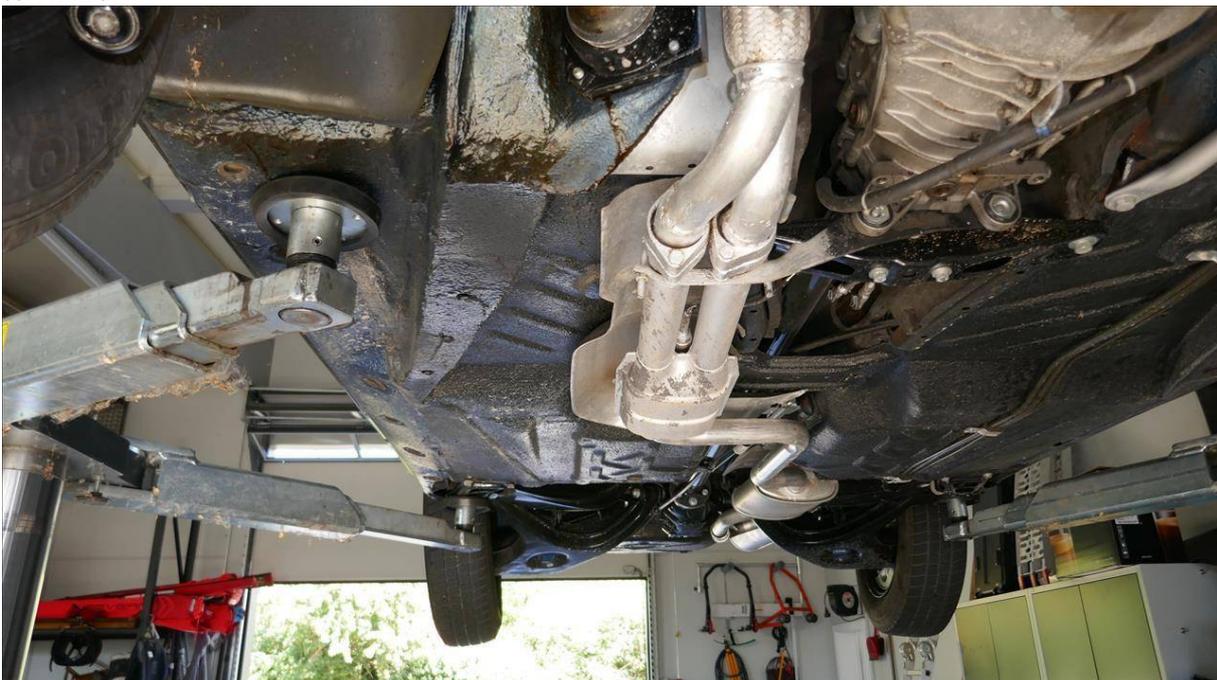


Foto-Nr. 27:



Foto-Nr. 28:



Foto-Nr. 29:



Foto-Nr. 30:



Foto-Nr. 31:



Foto-Nr. 32:



Foto-Nr. 33:



Foto-Nr. 34:



GUTACHTEN 5B99200394

28.08.2020

Foto-Nr. 35:



Foto-Nr. 36:



Foto-Nr. 37:

